

## CR1500 および CR1100 のシャットダウン後の起動対策

CR1500 および CR1100 で Windows 10/11 OS 起動のパソコンへ USB ケーブルを接続状態でシャットダウンを行うと次回の Windows パソコンの起動時にスキャンできない現象が発生します。

ただし、起動状態のパソコンへ CR1500/CR1100 の USB ケーブルを接続するとこの現象は発生しません。

パソコンのシャットダウン時に CR1500/CR1100 のセルフチェックで HID インターフェイスを誤認識する現象です。 シャットダウン時に CR1500/CR1100 が USB ケーブル接続していなければ、起動時の現象は発生しません。

### 起動対処 設定コード：



Win10 USB Default

## CR1500 および CR1100 の文字欠落対策

Windows 10/11 OS でメモ帳などに USB HID キーボードインターフェイスで入力する際にスキャンデータが正しく入力できない現象が発生したら下記の文字間遅延設定を行ってください。

### 1. 推奨値 20m 秒／文字間



Chr-Delay\_20

### 2. 正常に入力できない場合には、遅延時間を延ばしてください。

#### ◆ 25m 秒／文字間



Chr-Delay\_25

#### ◆ 30m 秒／文字間



Chr-Delay\_30

#### ◆ 40m 秒／文字間



Chr-Delay\_40

#### ◆ 60m 秒／文字間



Chr-Delay\_60

この設定コードを1度スキャンすることで上記の現象対策が完了します。 初期化 (Factory Defaults) を行わない限り、再設定の必要はありません。